

Informe de seguridad: Trabajo con materiales que contienen plomo

□ Trabajar con plomo

- Configuración
 - El renovador certificado para la empresa que realiza el trabajo debe aprobar la configuración.
 - El renovador certificado debe recertificarse cada 5 años.
 - Extienda plástico de **4 milímetros** en el suelo (para trabajos de pintura con plomo en el interior y el exterior)
 - Interior: El plástico del piso debe extenderse 6 pies perpendicular al trabajo y 10 pies hacia afuera a cada lado.
 - Exterior: el plástico en la tierra debe extenderse 10 'perpendicular y 10' a cada lado. Si la contención no se puede cumplir debido a los límites de propiedad, se requiere una contención de plástico vertical.
 - Establezca una zona de seguridad de 20 'x 20' alrededor del área con conos delimitadores y cinta de peligro.
 - Se requieren letreros de advertencia en todos los lados.
 - Tome una foto de la contención para la documentación.
- Extracción
 - Solo los trabajadores capacitados para realizar el trabajo pueden realizar el trabajo.
 - PPE
 - Trajes Tyvek desechables con capucha.
 - Respirador de media cara (debe someterse a una prueba de ajuste, etc.)
 - Cubre zapatos desechables
 - Proceso de trabajo
 - Los decapantes químicos son el mejor proceso.
 - Nunca usar
 - Llama o antorcha
 - Pistola de calor
 - Amoladoras o lijadoras eléctricas sin cubierta o sin contención de aspiradora HEPA
- La limpieza
 - Los trabajadores se quitan todo el PPE en la lona
 - Aspire la ropa restante, el PPE y el respirador
 - Rocíe con agua y doble la contención hacia adentro
 - Coloque la contención doblada en una bolsa de plástico resistente. Átelo(amarrar) y ciérrelo con cinta adhesiva.
 - Aspire (con una Aspiradora HEPA) el exterior de la bolsa antes de sacarla del área de trabajo.
 - Almacene (Guardar) los desechos en un área segura.
 - Desechar en la basura normal si pesa menos de 220 libras
 - Si pesa más de 220 libras, debe eliminarse como residuo peligroso.
 - Siempre deseche las aguas residuales de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.
- Finalización
 - El renovador certificado debe completar el examen de polvo y verificar que el sitio esté limpio.
 - El renovador certificado completa la lista de verificación de mantenimiento de registros requerida.
 - PE escanea todos los documentos y fotos de progreso con el trabajo.
- Mantenimiento de registros
 - El administrador del programa de seguridad mantendrá en archivo la documentación de la capacitación inicial y anual.
 - Suponga que todos los edificios construidos antes de 1978 contienen plomo.
 - Consulte la sección completa para conocer los 5 documentos necesarios para tratar el plomo.

Informe de seguridad: Trabajo con materiales que contienen plomo